

豪雨により発生した地すべり災害の検討事例

株愛媛建設コンサルタント ○田窪 裕一
増田 信
田中 成樹
愛媛県新居浜市役所 岡部 綾子

1. はじめに

四国山地に位置する山岳道路において、台風による豪雨の影響で、市道を巻込んだ地すべり災害が発生した。

地すべり末端部では、押出された土塊が溪流によって侵食され、地すべり地内の市道が1.5m程度沈下するなど被害が拡大した。緊急に調査ボーリングを行い、移動観測を実施して地すべりの規模と変動機構を調査した。地すべり機構を把握し、現地特性に適応した対策工を検討した事例を報告する。

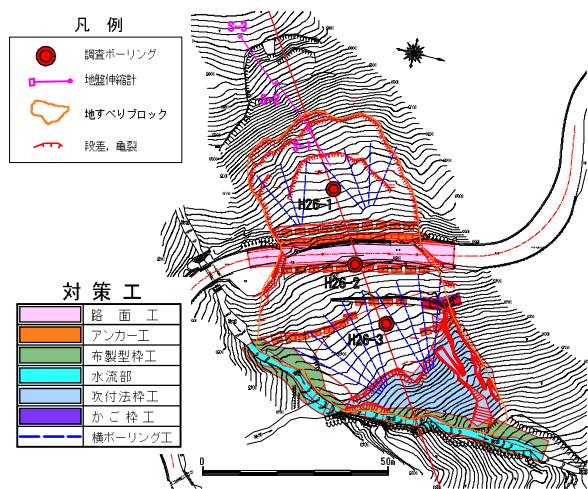


写真-1 地すべり災害による市道の沈下

2. 地すべりの概要

(1) 概要

地すべり発生箇所は愛媛県東部に位置する。地すべりの規模は、幅約45m、長さ100m、深さ7.5m程度である。冠頭部の滑落崖は市道上方に比高3m程度で発生し、明瞭な開口亀裂を伴う側方部へと連続する。末端部には、被害拡大の要因となった未整備の小溪流が存在する。



(2) 地形・地質概要

地すべり発生箇所は標高1,000m前後の山地が発達す


る急峻な地形であるが、周辺に多数地すべり地形が認められる。

地質は西南日本外帯の三波川帯にあたる。砂質片岩と緑色片岩が互層状に分布し、結晶片岩類の層理面は斜面に対して流れ盤となる。

(3) 地すべり発生のメカニズム

地すべり発生直前までの3日間の累加雨量は600mm程度で、当日の雨量も214mmを記録した。地すべり発生の直接的な誘因は集中豪雨によるものと推察される。地すべり発生・拡大のメカニズムを図-2に示す。


地すべりの発生により、移動土塊が末端の溪流側へ押出した。押出した土塊は、溪流の増水により侵食を受け土砂が流失した。土砂流失に伴い、さらに地すべりは不安定化し、変位の急速な拡大につながった。

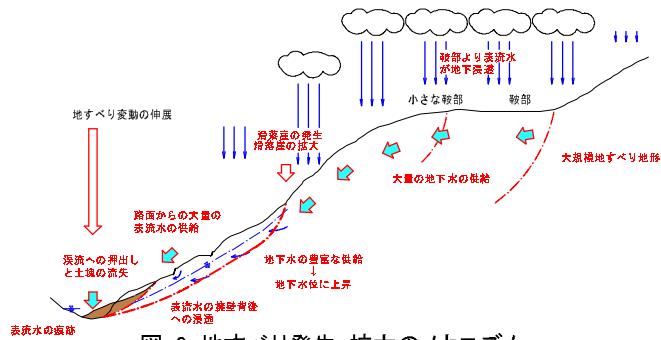

3. 調査結果

(1) 調査ボーリング結果

調査ボーリングは、主測線上の3箇所で実施した。確認された地質は、上位より崖錐堆積物が7.7~9.5mの層厚で分布し、その下方は岩級区分 CL~CM級の比較的硬質な結晶片岩類の構成であった。

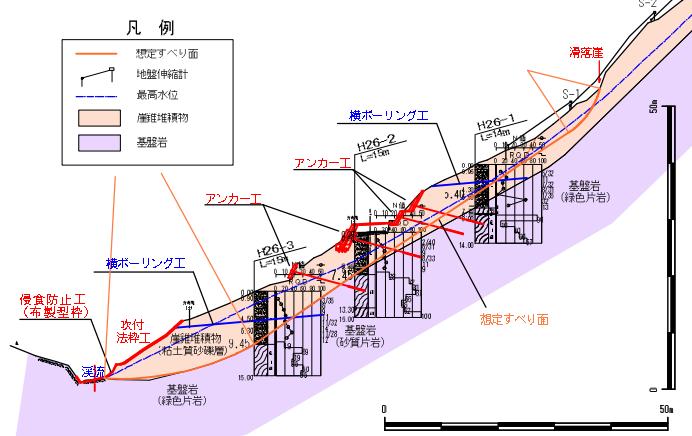

(2) 動態観測結果

① 孔内傾斜計観測

すべり面は、概ね崖錐堆積物と基盤岩の境界付近で確認された。平常時は明確な変位の累積は見られなかったが、50~100mmの降雨に対して断続的に変位が累加した(図-4)。観測期間中のすべり面付近の移動速度は、頭部で約4.0mm/月程度(変動b)、中部~下部で約0.5~1.0mm程度(変動c)で、地すべり頭部での変位量が大きかった。

② 地下水位観測

地下水位は、恒常にすべり面より上位に確認された。豪雨時には、地すべりブロック上~中部ではすべり面の上位3m、下部では7m程度上位まで上昇している。下部は、湧水が存在するなど、地下水が豊富であると推察される。

③ 地盤伸縮計観測

冠頭部を確定させるため、滑落崖周辺に3基設置した。滑落崖を跨いだ箇所で変位の累積が確認され、観測期間中の移動速度は約6.0mm/月(変動b)であった。

